


位置図

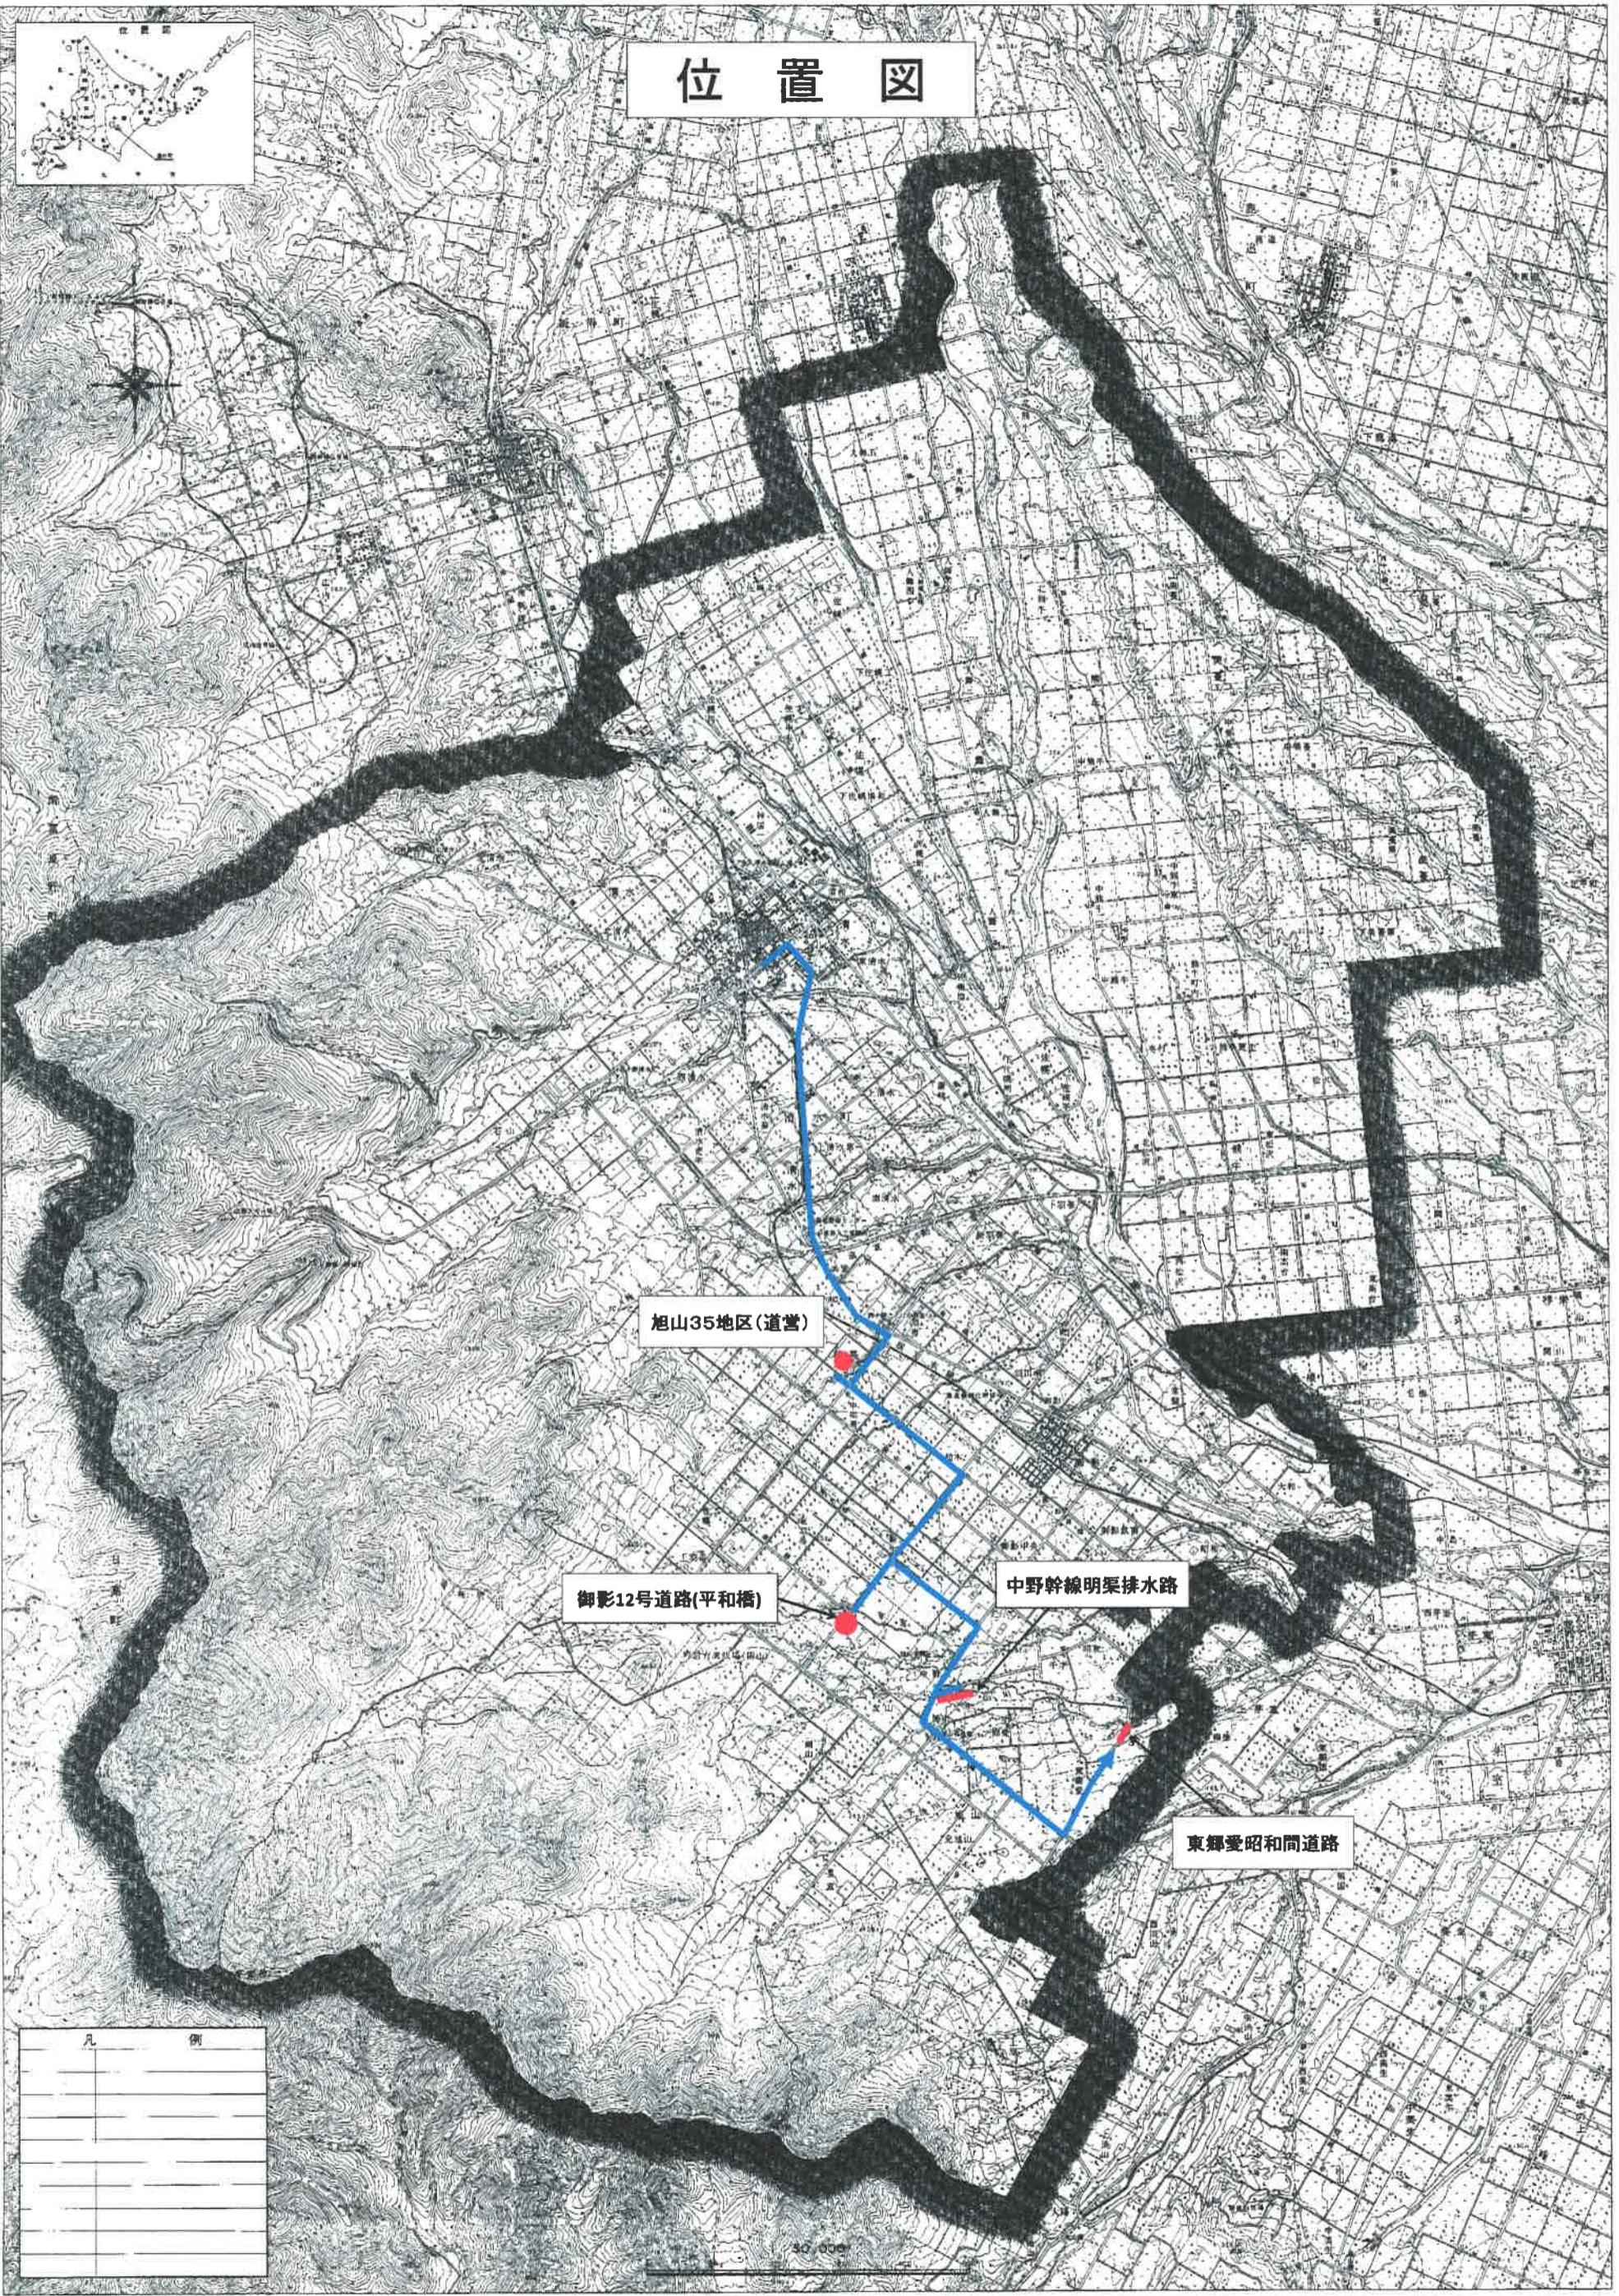

【様式－4】調査表②

関東地方整備局 道路6班

箇所番号	3	調査日時	9月7日 13:00時点	災害種別	台風10号 (道路)
		<p><コメント></p> <ul style="list-style-type: none">・起点（右岸）側からの全景状況・中間橋脚の沈下・傾斜が発生	<p><コメント></p> <ul style="list-style-type: none">・終点（右岸）側からの全景状況・橋台背面及び接続道路の土工部が洗掘（流失）		
		<p><コメント></p> <ul style="list-style-type: none">・橋梁全体状況（上流側より）	<p><コメント></p> <ul style="list-style-type: none">・橋梁全体状況（下流側より）		
技術的所見		<ul style="list-style-type: none"> ・当該被災箇所（平和橋）の特徴は以下のとおりと推察。 <ul style="list-style-type: none"> ①橋梁部への土石流及び流木による、河積阻害が発生。 (橋梁の特に上流側に流木が大量に堆積するとともに、橋梁下及び前後に大量の土砂が堆積) ②橋脚が土砂や流木により沈下、傾斜 ③流れが阻害されたことにより、橋梁終点（左岸）端部に流れが変化し、橋梁接続道路土工部を洗掘 ④結果、橋梁は存知されたが、左岸側の橋梁接続道路土工部が損失した。 ・現在も、左岸側の橋梁接続道路土工部に水が流れている状況であり、更なる洗掘が懸念される。 ・ただし、現在は通行止されており、二次被害の可能性は低い。 			

【様式－4】調査表②

関東地方整備局 道路班(第7班)

箇所番号	①	調査日時	9月8日 10:15時点	災害種別	道路
					
<p><コメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・旭山橋全景 ・道路洗掘状況 		<p><コメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路洗掘状況（右岸側） ・延長 L = 70 m 			
					
<p><コメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・右岸橋台背面流出状況 ・H = 3.8 m W = 4.0 m L = ● m 		<p><コメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・左岸橋台背面流出状況 			
<p>技術的所見</p> <p>【左岸側】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・橋桁に流木が挟まり河道が閉塞され、左岸の橋台背面側に増水した水流が衝突し、道路が浸食されたものと思われる。 ・また河川の増水も非常に大きなものであったと思われる。 <p>【右岸側】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・右岸側に流れ込む沢が増水し、道路洗掘がされたものと思われる。 					